

E-104-204 Bedienen en veiligstellen

15 april 2020

Doel

Het veilig uitvoeren van:

- bedieningshandelingen
- het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen aan HS- of MS installaties.

Aanwijzing en Opdracht

Domein TR

- Bedienen
Voor het bedienen krijg je opdracht van de BD_{TR} middels een goedgekeurd Bedienplan.
Je moet minimaal een AVP zijn binnen het domein TR.
- Het treffen van veiligheidsmaatregelen.
Je krijgt opdracht van een WV_{TR} , $WV_{TR-stations}$ of $WV_{TR-verbindingen}$ via een GO.
Voer deze werkzaamheden met twee personen uit.
Je moet minimaal een AVP zijn binnen het domein TR samen met minimaal een VP zijn binnen het domein TR.
- Het opheffen van veiligheidsmaatregelen.
Je krijgt opdracht van een WV_{TR} , $WV_{TR-stations}$ of $WV_{TR-verbindingen}$ via een GO.
Voer deze werkzaamheden met twee personen uit .
Je moet minimaal een AVP zijn binnen het domein TR. Je wordt geholpen door minimaal een VP_{TR} .
- het aanbrengen van werkaardingen in lijnen.
Je krijgt opdracht van een WV_{TR} of $WV_{TR-verbindingen}$ via een GO.
Voer deze werkzaamheden met twee personen uit.
Je moet minimaal een $VP_{TR-verbindingen}$ zijn. Je wordt geholpen door minimaal een $VP_{TR-verbindingen}$.

Domein MS

- Bedienen
Voor het bedienen krijg je opdracht van de BD_{MS} middels een goedgekeurd Bedienplan.
Je moet AVP zijn binnen het domein MS.
- Het treffen van veiligheidsmaatregelen.
Je krijgt opdracht van een WV_{MS} via een GO.
Voer deze werkzaamheden met twee personen uit.
Je moet AVP zijn binnen het domein MS samen met minimaal een VP_{MS} .
- Het opheffen van veiligheidsmaatregelen.
Je krijgt opdracht van een WV_{MS} via een GO.
Voer deze werkzaamheden met twee personen uit.
Je moet AVP zijn binnen het domein MS. Je wordt geholpen door minimaal een VP_{MS} .

E-104-204 Bedienen en veiligstellen

15 april 2020



LET OP: Je krijgt bij een beperkte situatie de opdracht via een DO.

Een beperkte situatie is: het veiligstellen van een gestoorde sectie bij MS- kabelstoringen, waarbij d.m.v. beproeven eenduidig de gestoorde sectie kan worden vastgesteld; ook het beproeven (geen verdere werkzaamheden) mag dan via een DO.

Risico's en maatregelen

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, diëlektrische ontlading, aard- of kortsluiting.
Maatregel:	Houd voldoende afstand. Gebruik de juiste PBM's.
Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, omstanders, verkeer
Maatregel:	Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Tref verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.
Risico:	Werken op hoogte.
Maatregel:	Pas valbeveiliging toe.
Risico:	Inductief of capacitief overgedragen spanningen.
Maatregelen:	Aarden en kortsluiten; werkaarding op de werkplek; Uitschakelen Snelle Wederinschakeling of Automatisch Onverwijldde Inschakeling (WI, AOW, SWI, enz.) bij parallelle circuits in bovengrondse lijnen.
Risico:	Terugvoeding.
Maatregelen:	Aarden en kortsluiten; werkaarding op de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



Helm met
gelaatscherm



Werkhandschoenen



Valbeveiliging/klimharnas
bij werken op hoogte of
op steigers boven 2,5 m

Veiligheidsmiddelen



Afzettingen

E-104-204 Bedienen en veiligstellen

15 april 2020

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.

Uitvoering

Stap 2

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Voer de bedieningshandelingen uit volgens het Bedienplan.
- Blokkeer tegen opnieuw inschakelen.
Als blokkering (mechanisch, elektrisch, e.d.) niet mogelijk is, dan gelden bordjes met pictogrammen of waarschuwingsteksten ook als blokkering.
- Toon de afwezigheid van bedrijfsspanning aan.
- Breng kortsluitvaste aarding aan op alle punten waar van buitenaf spanning kan komen op het installatiedeel waaraan moet worden gewerkt.
- Bij het aanbrengen moet het aardings-/kortsluitgarnituur eerst met aarde worden verbonden, en dan met het te aarden deel.
- Bij het verwijderen moet het garnituur eerst van het geaarde deel worden losgenomen, en als laatste van aarde worden losgenomen.
- Kabels moeten worden geknipt volgens VWI E-139-239, behalve bij mantelschade.
- Als de kortsluitvaste aarding niet vanaf de werkplek zichtbaar is, moet een werkaarding zo dicht mogelijk bij de werkplek worden aangebracht ; dit is bij kabels niet mogelijk, daarom moet hier veiligheidsknippen worden toegepast.
- Het is niet altijd mogelijk om bij het aansluiten van een nieuwe kabel of bij werkzaamheden aan een kabel die buiten gebruik is, het overliggende einde van de kabel kortsluitvast te aarden. Ook voor een kabel op eindmof die geknipt wordt, is dit het geval.
Er kan in deze situaties geen veilige werkplek worden aangeboden, zoals in de BEI BHS en veiligheidswerkinstructies is aangegeven.
- Het is in deze gevallen toegestaan om werkzaamheden te verrichten aan een kabel, waarbij het overliggende kabeleinde niet kortsluitvast geaard kan worden.
- Voor het werken in (grote) HS installaties kan een aanvullende werkaarding nodig zijn om de gevolgen van geïnduceerde spanning te beheersen, ook als de kortsluitvaste aarding zichtbaar is op de werkplek.

E-104-204 Bedienen en veiligstellen

15 april 2020

- Er moeten passende maatregelen getroffen worden als:
 - tijdens de werkzaamheden gevaar bestaat dat er potentiaalverschillen optreden in de installatie (met name HS),
 - de kans bestaat dat er terugvoeding optreedt via spanningstransformatoren,
 - onderdelen van de installatie door de werkzaamheden niet meer geaard zijn.Deze situaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan als geleiders worden onderbroken of moeten worden verbonden.

Beëindiging

Stap 3

Als je klaar bent doe je het volgende:

- Registreer de benodigde gegevens.
- Meld aan de WV dat het werk klaar is.
- Laat de werkplek veilig achter.