

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

Doel

Veilig een directe kWh-meting op of bij een LS-rek plaatsen, verwisselen of verwijderen.

Veilig een indirecte kWh-meting op of nabij een LS-rek of bij een aansluiting plaatsen, verwisselen of verwijderen.



Let op!

Met een kWh-meting bedoelen we: een kWh-meter, TF-ontvanger, datamodem, relais enz.
Gebruik VWI E-69 voor directe kWh-meters bij een aansluiting.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV_{LS}-meterkast, WV_{LS}-distributie of WV_{LS}-TR via minimaal een RO.

Je moet een VP_{LS}-netten (alleen directe kWh metingen), VP_{LS}-meterkast, VP_{LS}-TR, AVP_{LS}-service, AVP_{LS}-distributie of AVP_{LS}-TR zijn.



Let op!

Als bijvoorbeeld een extern Meetbedrijf niet zelfstandig toegang heeft tot de elektrische bedrijfsruimte, verleent de Netbeheerder toegang en houdt toezicht door een VP_{LS}-meterkast, AVP_{LS}-service, AVP_{LS}-distributie of AVP_{LS}-TR.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Vlam
vertragende
veiligheidskleding



Helm met
gelaatscherm
of soortgelijke



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend
schoeisel



E-isolerende
handschoenen



Schakelhandschoen



Geïsoleerde
patroontrekker

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

Veiligheidsmiddelen



E-isolerende
afschermingen



E-isolerende
mat



E-isolerend
veiligheids-
handgereedschap



Kortsluitvast
beveiligde
meetpennen

Werkwijze

Voorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Vinden de werkzaamheden plaats in een MS-/LS-station? Gebruik dan MS-procedures en/of MS-VWI's.

Uitvoering

Voer stap 2A, 2B, 2C, 2D, 2E óf 2F uit.

Stap 2A

Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen:

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de installatie uit.
- Controleer of de hoofdzekering(en) verwijderd zijn of de automa(a)t(en) uitgeschakeld zijn.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Controleer op spanningsloosheid.
- Plaats de kWh-meting.
- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht.
- Plaats de hoofdzekering(en) of schakel automa(a)t(en) in.
- Controleer het draaiveld.
- Schakel de installatie in, in overleg met de klant.
- Breng de verzegelingen aan.

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

Stap 2B

Een direct aangesloten kWh-meting verwisselen:

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de installatie uit, in overleg met de klant.
- Controleer het draaiveld.
- Verwijder de hoofdzekering(en) of schakel de automa(a)t(en) uit en verwijder de tariefzekering, als die aanwezig is.
- Controleer op spanningsloosheid.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Knip de tarief- /stuurdraad boven in de aansluitkast af als deze niet meer nodig is en isoleer hem.
- Verwissel de kWh-meting of onderdelen daarvan.
- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht.
- Plaats de hoofdzekering(en) of schakel de automa(a)t(en) in.
- Controleer het draaiveld.
- Schakel de installatie in, in overleg met de klant.
- Breng de verzegelingen aan.

Stap 2C

Een direct aangesloten kWh-meting verwijderen:

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de installatie uit, in overleg met de klant.
- Verwijder de hoofdzekering(en) of schakel de automa(a)t(en) uit en verwijder de tariefzekering (als die aanwezig is).
- Controleer op spanningsloosheid.



Let op!

De tariefdraad kan onder spanning staan.

- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af. Knip de tarief-/ stuurdraad boven in de aansluitkast af. en isoleer hem.
- Verwijder de kWh-meting.
- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht
- Breng de verzegelingen aan.

Stap 2D

Een indirect aangesloten kWh-meting plaatsen:

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Schakel de meetspanning af en sluit de stroomtransformatoren kort.
- Stel spanningsloosheid vast.
- Plaats de kWh-meting.
- Schakel de meetspanning in en verwijder de kortsluiting van de stroomtransformatoren.
- Verwijder de afschermingen.
- Breng de verzegelingen aan.

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

Stap 2E Een indirect aangesloten kWh-meting verwisselen:

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Schakel de meetspanning af en sluit de stroomtransformatoren kort.
- Stel spanningsloosheid vast.
- Verwijder de kWh-meting.
- Plaats de nieuwe kWh-meting.
- Schakel de meetspanning in en verwijder de kortsluiting van de stroomtransformatoren.
- Verwijder de afschermingen.
- Breng de verzegelingen aan.

Stap 2F Een indirect aangesloten kWh-meting verwijderen

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Schakel de meetspanning af en sluit de stroomtransformatoren kort.
- Stel spanningsloosheid vast.
- Verwijder de kWh-meting.
- Verwijder de afschermingen.
- Breng de verzegelingen aan.

Beëindiging

Stap 3 Als je klaar bent doe je het volgende:

- Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek veilig achter.