

### De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

#### Doel

Veilig de bedrading in een aansluiting  $\leq 3 \times 80A$  vervangen.

#### Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{LS}$ -netmontage of  $WV_{LS}$ -meterkast of  $WV_{LS}$ -netten of  $WV_{LS}$ -distributie via minimaal een RO.

Je moet een  $VOP_{LS}$ -meters of  $VP_{LS}$ -aansl of  $VP_{LS}$ -meterkast of  $VP_{LS}$ -netten of  $AVP_{LS}$ -service of  $AVP_{LS}$ -distributie zijn.

Als  $VOP_{LS}$ -meters mag je niet werken aan een tariefdraad die onder spanning staat.

#### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Vlam vertragende veiligheidskleding



Helm met gelaatscherm of soortgelijke



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend schoeisel



E-isolerende handschoenen



Schakelhandschoen



Geïsoleerde patroontrekker

##### Veiligheidsmiddelen



E-isolerende afschermingen



E-isolerende mat



E-isolerend veiligheidshandgereedschap



Kortsluitvast beveiligde meetpennen

## De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen

versie 15-04-2022 behorend bij de BEI-BLS

---

### Werkwijze

#### Vorbereiding

---

**Stap 1** Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.

#### Uitvoering

---

**Stap 2** Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

**Stap 3** Schakel de installatie uit, in overleg met de klant.

**Stap 4** Controleer het draaiveld.

**Stap 5** Verwijder hoofdzekering(en) of schakel de automa(a)t(en) uit en verwijder de tariefzekering als die aanwezig is.

**Stap 6** Controleer de delen die je (de)monteert op spanningsloosheid.

**Stap 7** Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.

**Stap 8** Isoleer de stuur/tariefdraad na de (de)montage.

**Stap 9** Vervang de aansluitdraden (aanbrengen vanaf de aansluitkast).

**Stap 10** Tenslotte:

- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht.
- Plaats de hoofdzekering(en) of schakel automa(a)t(en) in.
- Controleer het draaiveld.
- Schakel de installatie in, in overleg met de klant.
- Breng verzegelingen aan.

#### Beëindiging

---

**Stap 11** Als je klaar bent doe je het volgende:

- Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek veilig achter.