

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Doel

Het veilig schilderen, inspecteren of reinigen van hoogspanningsmasten.

Aanwijzing en Opdracht

Domein TR

Aanbrengen werkaarders in de mast(en):

Je krijgt de opdracht van een WV_{TR} of WV_{TR} -Verbindingen via een GO.

Voer deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een VP_{TR} -Verbindingen zijn samen met minimaal een VP_{TR} -Verbindingen.

Plaatsen van vlaggen:

Je krijgt de opdracht van een WV_{TR} of WV_{TR} -Verbindingen via minimaal een DO.

Je moet minimaal een VP_{TR} -Verbindingen zijn.

Toezicht: de WV bepaalt de mate van toezicht tbv het schilderen/inspecteren/reinigen door minimaal een VP_{TR} -Verbindingen.

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BHS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Valgevaar

Maatregel: verticaal klimmen dmv een verticaal valbeveiligingssysteem; horizontaal verplaatsen dmv klaphaken of met behulp van de speciaal voor schilderen ontwikkelde vanglijnsystematiek.

Risico: Persoonlijk letsel door onder spanning staande delen, diëlektrische ontlading, aard- en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Houd voldoende afstand.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren

Maatregel: Onderbreek het werk, scherm de werkplek af.

Risico: Spuiten in de richting van spanning voerende geleiders bij schoonmaakwerkzaamheden.

Maatregel: Instructie vooraf en regelmatig toezicht.

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Vlamvertragende
veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



Helm met
gelaatscherm of
soortgelijke



Valbeveiliging/klimharnas
bij werken op hoogte of op
steigers boven 2,5 m

Veiligheidsmiddelen



Verticaal
valbeveiligingssysteem
bij klimmen boven
2,5m



afzettingen

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1 Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Controleer of je in of door gevaarlijk gebied moet. Zo ja, dan moet het circuit zijn veiliggesteld volgens E-104-204.
- Controleer of de werkafstand tot de geleiders van het uitgeschakelde en op alle scheidingsplaatsen kortsluitvast gearde circuit groter is dan 115 cm. Zo nee, dan moeten werkaanderingen worden aangebracht, in verband met mogelijke inductiespanning.
- Een toezichthouder die regelmatig toezicht houdt, mag dit doen over maximaal 8 aangrenzende masten zonder dat er obstakels zoals snelwegen of waterwegen tussen liggen.
- De uitvoerende ploeg(en) moeten iedere dag worden geïnstrueerd over de bijzonderheden met betrekking tot de werkzaamheden die dag.
- Afspraken tussen toezichthouder en voorman/uitvoerder van de aannemer worden vastgelegd door middel van de dagelijks in te vullen veiligheidsverklaring volgens bijlage F-241.

Uitvoering

Stap 2 Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Stap 3

Vlaggenprocedure

- Door of in opdracht van de PL wordt in de mast of het juk van het veilig gestelde circuit een markeringsvlag(gen) aangebracht. Als de markeringsvlaggen niet door de PL zelf worden aangebracht, dan moet dit in zijn opdracht gebeuren aan minimaal een VP_{TR}-verbindingen.
- De PL of WV instrueert de ploeg .

Indien werkaardingen nodig zijn (zie voorwaarden).

- Een werkaarding mag pas worden aangebracht nadat met een daartoe geschikte spanningstester (tenminste akoestische & bij voorkeur ook visuele signalering) de afwezigheid van de bedrijfsspanning is vastgesteld
- Plaats en aantal van de aangebrachte werkaardingen wordt bijgehouden door de WV, of in opdracht van de WV door tenminste een VP_{TR}-verbindingen.

Schilderen/inspecteren/reinigen van het mastlichaam bij in bedrijf zijnde circuits buiten de nabijheidszone.

- Er wordt alleen gewerkt buiten het in de tekening aangegeven gebied, dus buiten de nabijheidszone. Het in de tekening gearceerde gevareng gebied is indicatief, afhankelijk van spanningsniveau en mastuitvoering. Zie bijlage 1

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

Beëindiging

Stap 4


Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Verwijder de werkaarders en vlaggen
- Registreer de benodigde gegevens.
- Meld aan de WV dat het werk klaar is.
- Laat de werkplek veilig achter.

E-241

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

15 april 2026

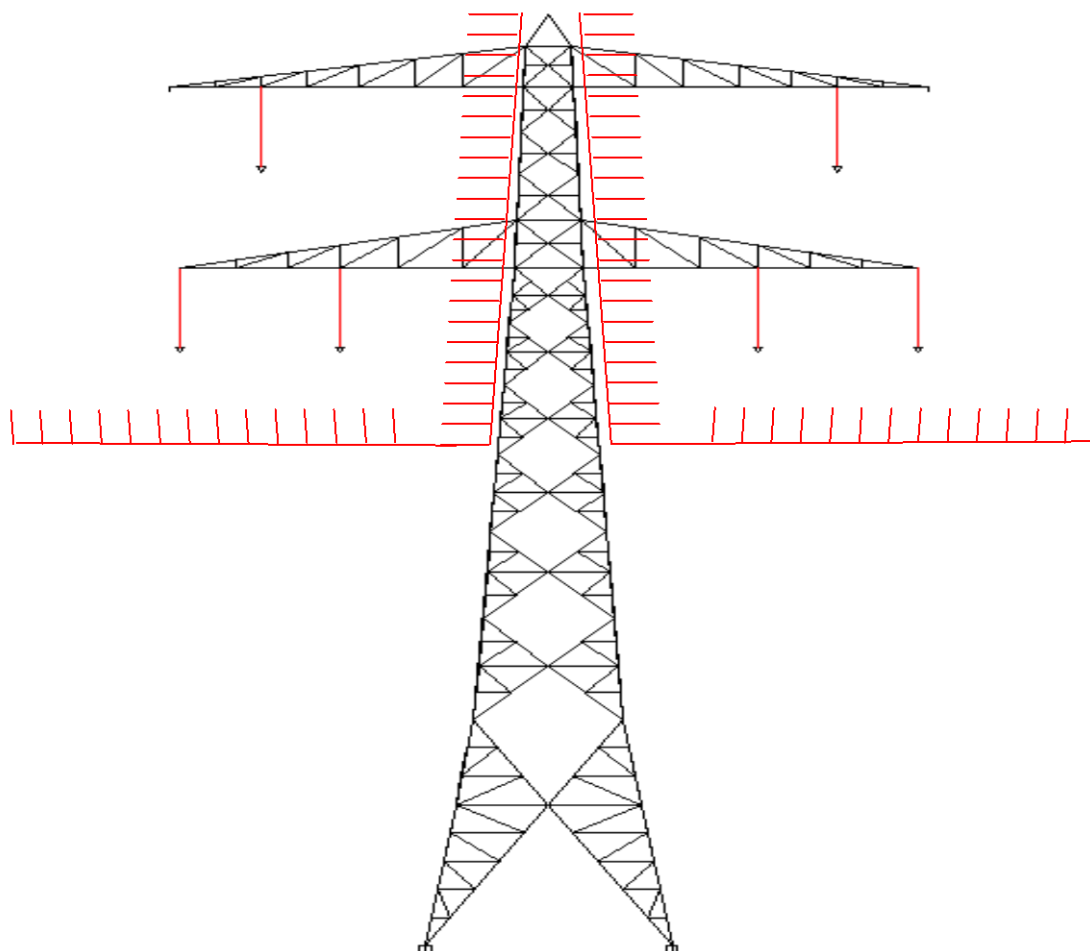

Aanduiding gevaarlijke gebied bij volledig in bedrijf zijnde circuits

50, 110, 150, 220 of 380 kV masten.